



改善箇所説明図

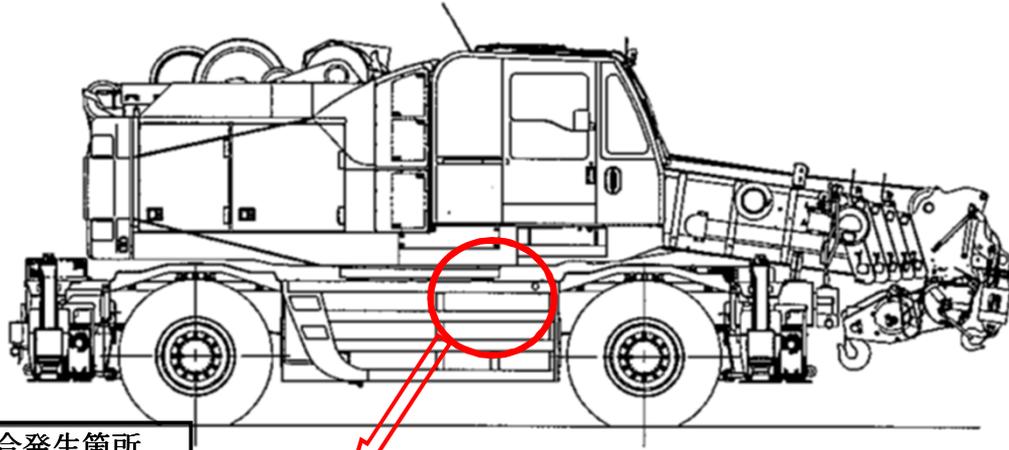

不具合発生箇所


電磁弁

油圧モータ

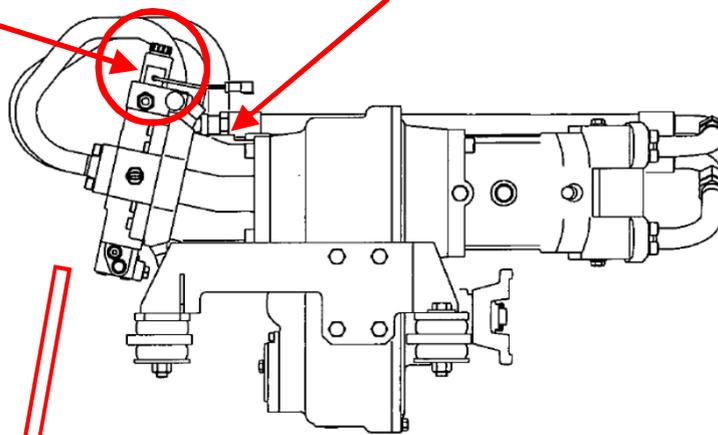

対策前

水浸入

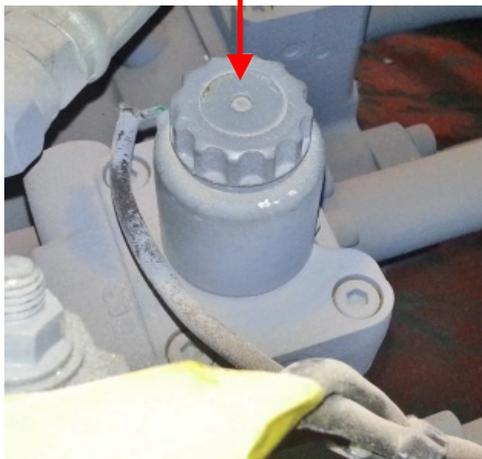

対策後

水浸入防止カバー追加



動力伝達装置の油圧モータに取付けている電磁弁において、雨水等に対する処置が不適切なため、電磁弁の内部に水が浸入すると腐食が発生し、コイルが断線することにより電磁弁が作動しなくなり、低速時の加速が悪くなる。なお、低速時の加速以外は問題なく、一般道の走行には影響しない。

改善の内容

全車両、電磁弁に水浸入防止カバーを追加する。また、電磁弁を点検し腐食が発生しているものは新品に交換する。