


改善箇所説明図

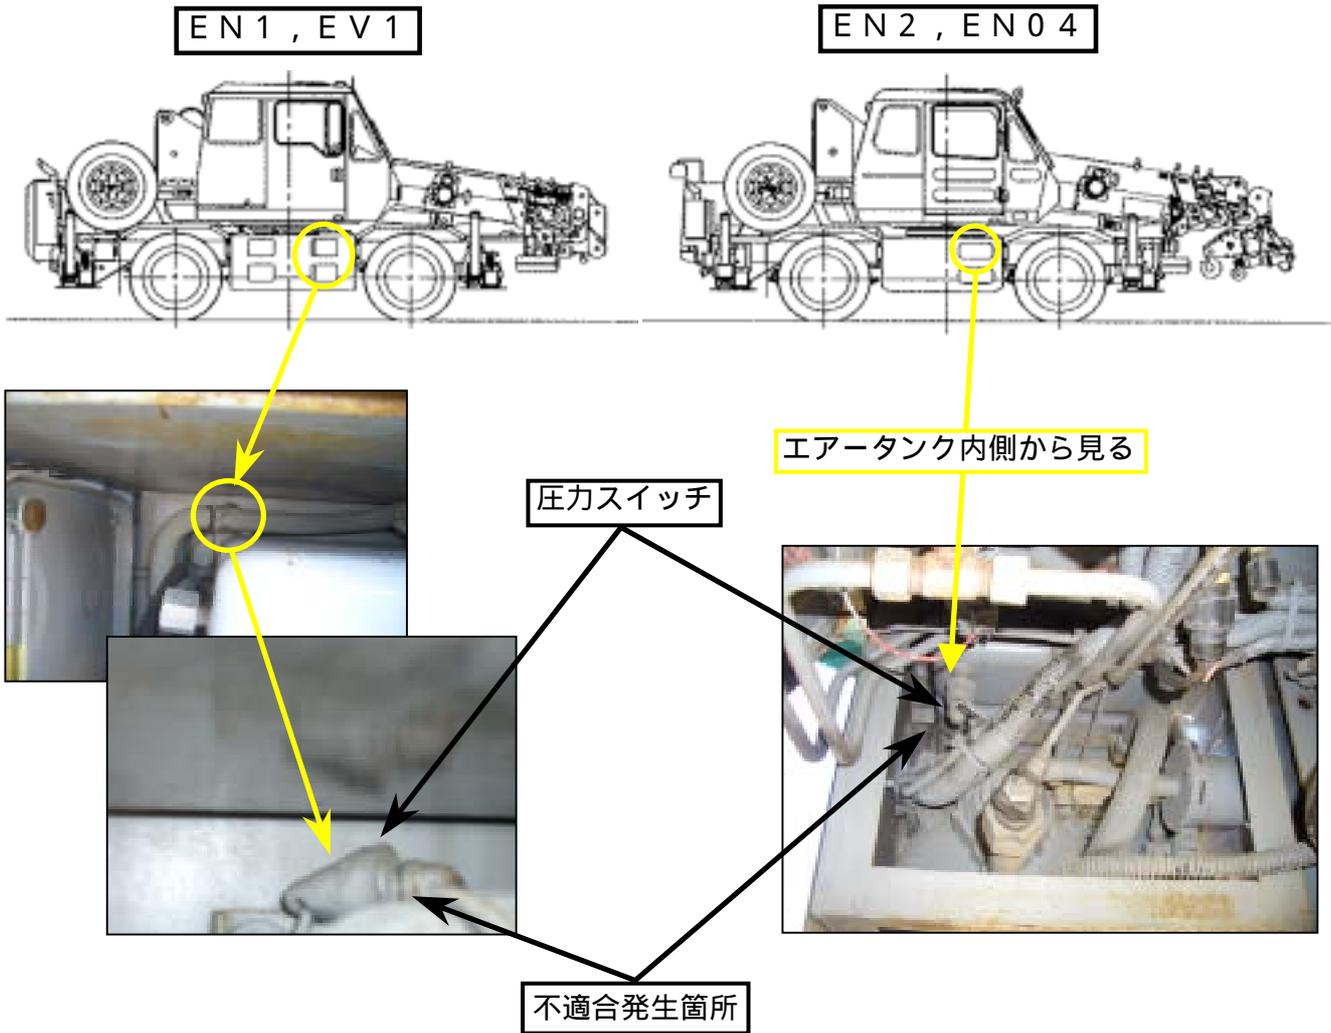

空気・油圧複合式主制動装置において、真空圧力低下を知らせる圧力警報装置の圧力スイッチの補修部品に誤った部品が出荷されたため、整備時等に圧力設定値の異なる圧力スイッチが取り付けられたものがある。
そのため、真空圧力が規定値以下に下がっても警報装置が作動しないおそれがある。

改善内容

全車両圧力スイッチを点検し、誤品が取り付けられている場合は正規品に交換する。

注： は交換部品を示す