



改善箇所説明図

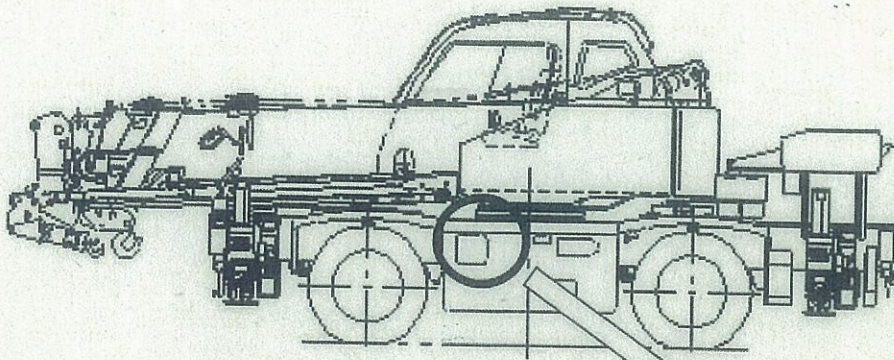


多重送電ユニット内基板


多重送電ユニット

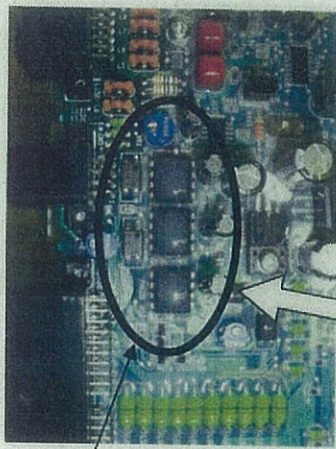

フォトカプラ

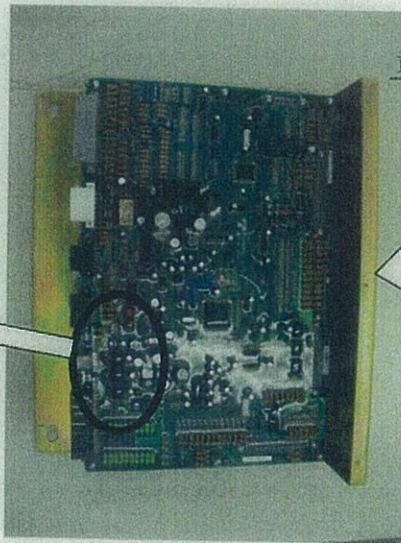

黄色シール

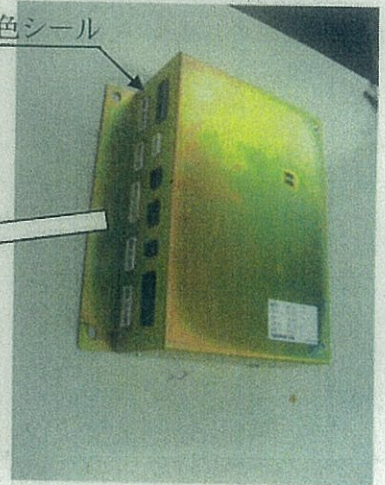

不具合発生箇所

エンジン回転数を制御する多重送電ユニットに組み込まれたフォトカプラにおいて、不適切な製造工程で生産されたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、アナログ出力信号不良が発生し、エンジン回転が不調となるおそれがある。

改善内容

全車両、良品の多重送電ユニットに交換する。

注：□は、交換部品を示す。

識別：多重送電ユニットの側面上側に黄色のシールを貼付ける。